



Instalación del brazo de control delantero inferior hacia adelante y delantero inferior hacia atrás: Tesla Model S 2020-2012 y Tesla Model X 2021-2016

Marca	Supreme	Producto	Brazos de control	Fecha	Julio de 2021
Números de parte	CMS95126, CMS95127 y CMS95128				


Notas de instalación: Generales

- Deseche las tuercas y pernos usados. No reutilice accesorios.
- Inspeccione todas las superficies de contacto y reemplace los componentes de contacto si están dañados o si encuentra condiciones fuera de redondez.
- Elimine todo el óxido, las rebabas y otros contaminantes del muñón de la dirección y de otras superficies de contacto.
- Reemplace el muñón de la dirección si descubre el perno de la junta esférica roto, doblado o flojo, o si las superficies de contacto cónicas del diámetro interno del muñón de la dirección están deformadas o dañadas.
- Coloque una marca de referencia en el perno de levas para ayudar en la instalación o el reemplazo del componente.
- Use solamente un torquímetro calibrado para todos los procedimientos de apriete, a la altura de conducción correcta precargada del vehículo.
- Si el vehículo está equipado con suspensión de aire, purgue las dos bolsas de aire delanteras antes de comenzar la reparación.
- Realice la alineación de las 4 ruedas del vehículo después de la reparación.




Notas de instalación: Brazo de control a muñón de la dirección

- **Vea en la Figura 1** los valores de sujeción del brazo de control al muñón de la dirección.

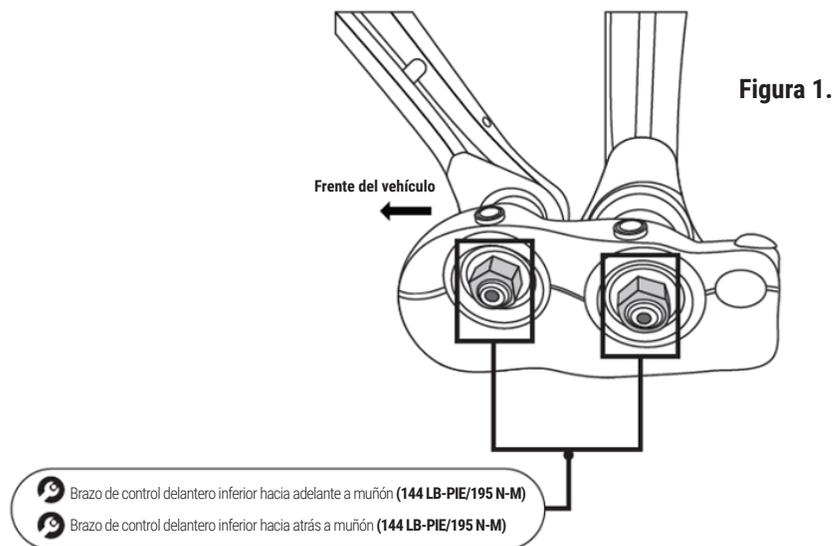

 **Notas de instalación: Brazo de control al bastidor del vehículo**

- **Vea en la Figura 2** los valores de sujeción del brazo de control al bastidor del vehículo.

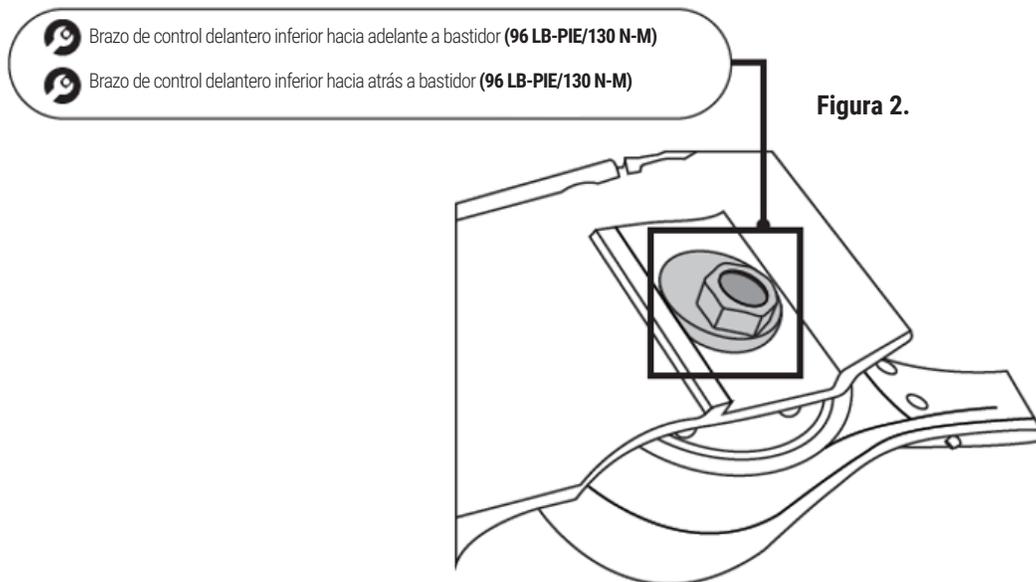

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica original para conocer los procedimientos adecuados de diagnóstico, retiro y reemplazo, así como todas las especificaciones y valores relacionados.