



## Sonido “clic” después de la reparación del extremo de la rueda – Vehículos Nissan 2019-2010

Marca	Supreme	Producto	Conjuntos del cubo de la rueda	Fecha	Junio de 2021
Números de parte	Diversos				

Después de completar una reparación del extremo de la rueda en las aplicaciones que se indican a continuación, tal como un rodamiento de la rueda o un conjunto del cubo de la rueda, el técnico profesional puede escuchar un clic del mismo muñón de dirección o eje CV donde se instaló el componente de reemplazo.

Aplicaciones		
Nissan	370Z Coupe/Roadster	2019-2010
Nissan	Altima Coupe	2013-2010
Nissan	Altima Hybrid	2011-2010
Nissan	Altima Sedán	2018-2010
Nissan	Cube	2014-2011
Nissan	Juke	2017-2011
Nissan	Leaf	2017-2011
Nissan	Maxima	2019-2010
Nissan	Murano	2014-2010
Nissan	NV200	2019-2010
Nissan	Pathfinder	2019-2010
Nissan	Quest	2017-2011
Nissan	Rogue	2019-2011
Nissan	Rogue Hybrid	2019-2017
Nissan	Rogue Select	2014-2015
Nissan	Sentra	2019-2010
Nissan	Versa Sedán	2019-2007
Nissan	Versa Hatchback	2012-2007
Nissan	Versa Note	2019-2014

Este clic puede ser más pronunciado al acelerar el vehículo después de estar completamente detenido.

Antes de declarar a la nueva parte de reemplazo como “defectuosa” consulte el documento Nissan TSB NTB12-055G.

Cuando encuentre estas condiciones, el fabricante sugiere aplicar un compuesto contra la inmovilización en la superficie de contacto entre el cubo-eje CV.

Es importante notar que, dependiendo de la aplicación, la reutilización del hardware o el apriete deficiente o excesivo de la tuerca del eje también puede generar un clic del área afectada.

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores y procedimientos de torque correctos según corresponda. Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.

