



Labor SaverMC : Manchon conique de bras de suspension inférieur avant vers l'avant pour Nissan 350Z 2009 à 2005 et Infiniti G35 2007 à 2005

Marque	Supreme	Produit	Bras de suspension	Date	Novembre 2022
Numéros de pièce		CMS301030/CMS301031			

Dans certains cas, lors du remplacement du bras de suspension inférieur avant vers l'avant sur certains coupés Nissan et Infiniti à propulsion, le manchon conique du joint à rotule est grippé soit au joint à rotule, soit dans l'ancien alésage du bras de suspension.

Si le manchon doit être retiré pour être réutilisé, il doit être séparé avec soin. Une combinaison d'huile pénétrante et d'un extracteur à trois mâchoires suffira généralement. Toute la rouille et la corrosion doivent être nettoyées du manchon. En outre, le manchon et le composant correspondant doivent être inspectés afin de vérifier la présence de tout dommage ou de toute anomalie. Ne pas réutiliser le manchon ou le composant correspondant si l'inspection révèle des dommages ou des signes d'usure anormale.

Toutefois, si le manchon ne peut pas être réutilisé ou s'il est endommagé, il faut s'en procurer un nouveau.

Les bras de suspension inférieurs avant vers l'avant Mevotech Supreme ci-dessous comprennent un nouveau manchon recouvert d'un revêtement anticorrosion pour un travail sans frustration. **Voir la figure 1.**

Numéros de pièce :

CMS301030 – Pièce inférieure avant gauche vers l'avant

CMS301031 – Pièce inférieure avant droite vers l'avant



Figure 1. Les bras de suspension inférieurs avant vers l'avant Mevotech Supreme pour les modèles Nissan 350Z 2009 à 2005 et Infiniti G35 à propulsion 2007 à 2005 sont dotés d'un nouveau manchon conique et d'un écrou entre le joint à rotule et le bras de suspension dans l'ensemble de quincaillerie, ce qui réduit le temps d'installation et offre une valeur ajoutée grâce à une option de réparation pour le technicien professionnel



Ligne directe d'assistance technique : 1 844 383-7268



Pour les pièces, accéder au : mevotech.com Numéro de publication : MXF-22-270-02-01-FR



NOUS APPUYONS
LA NORME DE
CERTIFICATION ASE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont formés pour réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d'origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et les procédures de retrait et d'installation adéquates. Tout le contenu du présent document est fourni tel quel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude des renseignements présentés. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document.